

Before Using the Product

Before using the product, please read this manual. Make sure that the end users read this manual and then keep the manual in a safe place for future reference.

■ Relevant manuals

Before using the product, please read the Safety Guidelines (IB-0800525), especially the following sections.

- SAFETY PRECAUTIONS
- CONDITIONS OF USE FOR THE PRODUCT
- EMC AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES
- WARRANTY

For the product information, refer to the following.

Description	Manual name [manual number]
Common information on MELSEC iQ-R series programmable controllers ¹	MELSEC iQ-R Module Configuration Manual [SH-081262ENG]
Detailed information on the product	

*1 The information includes the system configuration, specifications, installation, wiring, maintenance, and inspection.

Please develop familiarity with the functions and performance of the product to handle the product correctly.

■ Manuels correspondants

Avant d'utiliser ce produit, prière de lire les "Safety Guidelines" (directive de sécurité) fournies avec l'unité de base, en particulier dans les sections suivantes.

- PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
- CONDITIONS D'UTILISATION DE PRODUIT
- DIRECTIVES CEM ET BASSE TENSION
- GARANTIE

■ Packing list

Check that the following items are included in the package of the product.

Item	Quantity
Module	1
Before Using the Product (this manual)	1

■ Mounting modules

When installing the programmable controller in a control panel, fully consider its operability, maintainability, and environmental resistance.

Securely mount all the MELSEC iQ-R series modules used on the base unit.

● Precautions

Beware that the module could be very hot while power is on and immediately after power-off.

For details on the mounting method, refer to the MELSEC iQ-R Module Configuration Manual.

■ Montage des modules

Pour installer l'automate programmable dans un tableau de commande, prendre en compte tous les aspects d'opérabilité, de maintenabilité et de résistance à l'environnement.

Monter fermement sur l'unité de base tous les modules de la série MELSEC iQ-R à utiliser.

● Précautions

Faire attention au fait que le module peut être très chaud pendant la mise sous tension et immédiatement après la mise hors tension.

Pour le détail de la méthode de montage, voir le MELSEC iQ-R Module Configuration Manual (Manuel de configuration du module MELSEC iQ-R).

■ Operating ambient temperature

Use the product within the following range.

- 0 to 55°C (when an extended temperature range base unit is not used)
- 0 to 60°C (when an extended temperature range base unit is used)

■ Température ambiante de fonctionnement



Ce produit doit être utilisé dans les conditions suivantes.

- 0 et 55 °C (quand une unité de base à gamme de température élargie n'est pas utilisée)
- 0 et 60 °C (quand une unité de base à gamme de température élargie est utilisée)

■ Wiring diagrams

■ Schémas de câblage

AC power supply (R61P, R64P) Alimentation ca (R61P, R64P)	AC power supply (R62P) Alimentation ca (R62P)
<p>(1) Connect to 24VDC terminals of I/O module that requires 24VDC internally. (1) Connect aux bornes 24 V cc du module d'entrée/sortie réquérant une alimentation interne 24 V cc.</p>	<p>(1) Connect to 24VDC terminals of I/O module that requires 24VDC internally. (1) Connect aux bornes 24 V cc du module d'entrée/sortie réquérant une alimentation interne 24 V cc.</p>

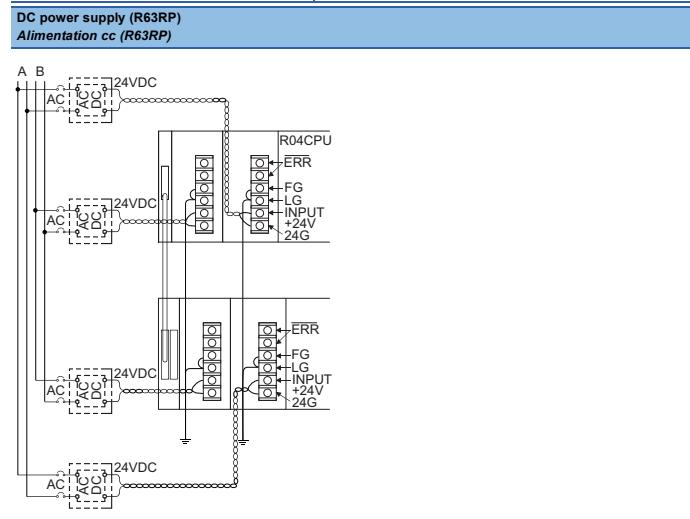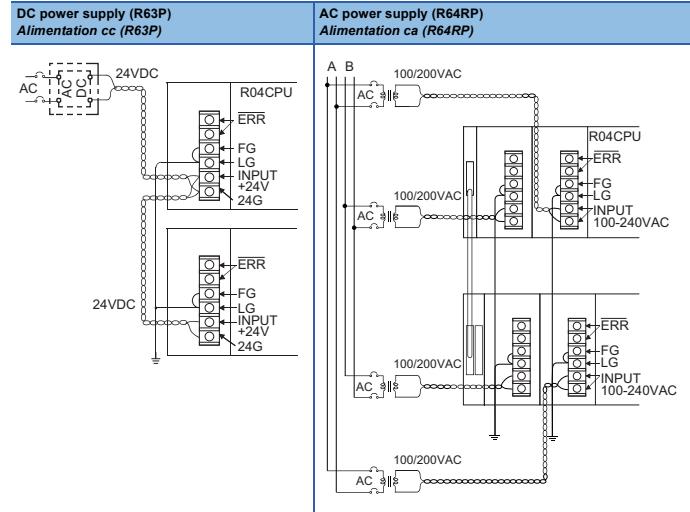

English	French
100/200VAC	100/200 V ca
24VDC	24 V cc

The table below shows applicable solderless terminals connected to the terminal block. When wiring, use applicable wires and an appropriate tightening torque. Use UL listed solderless terminals and, for processing, use a tool recommended by their manufacturer.

Terminal screw size	Solderless terminal		Wire			
	Model	Tightening torque	Diameter	Type	Material	Temperature rating
M4	RAV1.25-4, RAV2-4	1.02 to 1.38N·m	18 to 14AWG	Stranded	Copper	75°C or more
M3.5 ¹	RAV1.25-3.5, RAV2-3.5	0.66 to 0.89N·m				

*1 This is +24V, 24G terminals of the R62P.

Le tableau ci-dessous indique quelles bornes sans soudure on doit utiliser pour les raccordements sur la plaque à bornes. Pour le câblage, utiliser les fils et couples de serrage prescrits. Utiliser les bornes sans soudure répertoriées par UL et, pour le montage, utiliser l'outil recommandé par le fabricant de ces bornes.

Taille des vis de borne	Borne sans soudure		Fil			
	Modèle	Couple de serrage	Diamètre	Type	Matériau	Gamme de température
M4	RAV1.25-4, RAV2-4	1,02 à 1,38N·m	18 à 14 AWG	Torsadé	Cuivre	75 °C ou plus
M3.5 ²	RAV1.25-3.5, RAV2-3.5	0,66 à 0,89N·m				

*2 C'est +24V, 24G bornes de la R62P.

■ Information and services

For further information and services, please consult your local Mitsubishi representative.